

6025: Spindel/Angetriebenes Werkzeug gesperrt von Futter

Erläuterung: Das Spannfutter sperrt das Drehen der Spindel aufgrund einer Aufforderung an den Bediener, welche zusätzlich angezeigt wird. (Spannfutter betätigen, Endschalter prüfen...)
Abhilfe: Geforderte Tätigkeit ausüben.

6026: Reitstockkopplung Störung A 2.3/4 E 15.2/3

Erläuterung: Der Reitstock wurde in einer fest vorgegebenen Zeit weder geklemmt noch gekoppelt.
Abhilfe: Kontrolle ob bei M33/M34 die Hydraulikventile angesteuert werden und ob dabei der Zapfen zum Mitschleppen am Reitstock aus- und einfährt. Ist dies der Fall so sind die Endschalter zu überprüfen.

6027: Reitstock gesperrt von Spindel/AW

Erläuterung: Es wurde Reitstock lösen (M34) bei eingeschalteter Spindel programmiert.
Abhilfe: Spindel-Stop;

6028: Reitstock gesperrt von Pinole

Erläuterung: Es wurde Reitstock lösen (M34) programmiert, ohne daß die Pinole ihre hintere Endlage erreicht hat.
Abhilfe: Pinole in hintere Endlage bringen; Endschalter kontrollieren;

6029: Spindel/Angetriebenes Werkzeug gesperrt, Pinole Druck E 16.6

Erläuterung: Die Pinole befindet sich nicht in der hinteren Endlage und hat keinen Druck erreicht.
Abhilfe: Pinolenbewegung mit Fußtaster ausführen, Druckschalter kontrollieren;

6030: Spindel/Angetriebenes Werkzeug gesperrt, Pinole vorne E 14.3

Erläuterung: Die Pinole hat während der Spannbewegung die vordere Endlage erreicht und die Spindel wurde eingeschaltet.
Abhilfe: Reitstock weiter nach vor schleppen und Spannvorgang wiederholen.

6031: Pinole gesperrt von Reitstock

Erläuterung: Der Reitstock ist nicht geklemmt (Abschleppen ist aktiv)
Abhilfe: Abschleppen abschließen, (Klemmung kontrollieren);