

Instrukcja instalacji „DOS CNC”

oraz

obsługi sterownika CNC


Opracowanie: Łukasz Górecki

lukasz.goreckibb@gmail.com

„Instalacja DOS CNC na pendrive”

1. Włóż Pendrive do portu USB. Wszystkie dane zostaną z niego usunięte. Powinien on służyć tylko i wyłącznie do obsługi urządzenia CNC, oraz do przenoszenia i magazynowania plików z rysunkami.
2. Uruchom program „HP USB Format.exe” a następnie wybierz właściwy nośnik USB -> ustaw system plików FAT32 -> Quick Format -> Create a DOS.... i następnie wybierz folder „DOS CNC” – w nim znajdują się wszystkie pliki potrzebne do wykonania bootowalnego Pendrive’a -> START.
3. Po ukończeniu formatowania zaznacz wszystkie pliki (ctrl+a) z folderu „DOS CNC” i ręcznie przekopiuj je na Pendrive’a (ctrl+v) nadpisując istniejące pliki.
4. Po uruchomieniu komputera z nośnika USB (ustaw w Biosie bootowanie z USB) uruchomi się system DOS, oraz menu wyboru oprogramowania CNC.

>KONIEC<

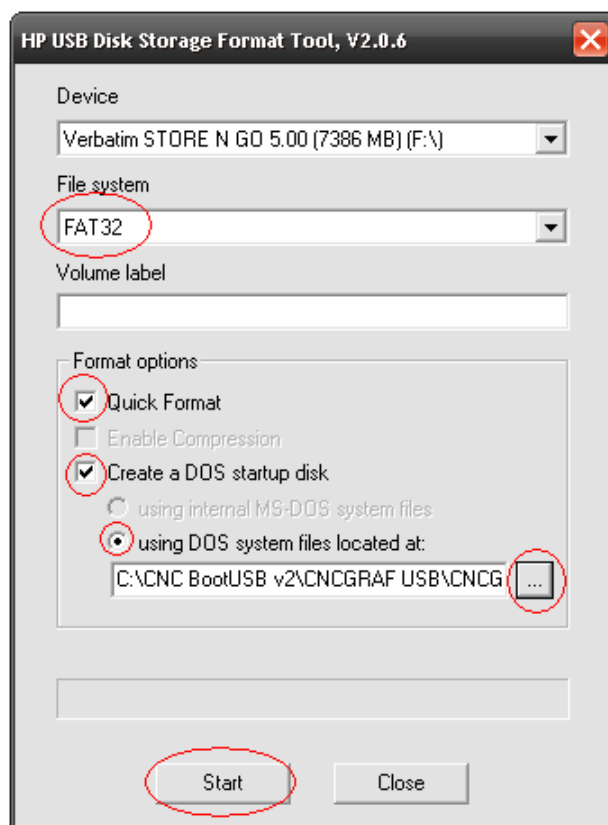

Opracowanie: Łukasz Górecki

lukasz.goreckibb@gmail.com